

Danbro20-Citrix										Udskrevet			Side																				
Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport										2023.08.24 08:36			1																				
0000505-0-003.50 UF af K-vandløb Landbækken										Km/m 7/0917			Reg. nr.		11798																		
Tidl. bronr. 080-0505-001.00																																	
Primær passage					Passagebestyrer					Side		Km/m		Byg.lbnr.																			
1		0000505-0		AALBORG-HADSUND		0		VEJDIREKTORATET			7/0917		003.50																				
Øvrige passager																																	
2				Landbækken		851		Aalborg Kommune																									
3				C - våd		0		VEJDIREKTORATET																									
Passagebegrænsninger				Frihøjder		Broklasse																											
				Venstre		Midt		Højre		Normal		Bet. 1		Bet. 2		Bet. 3																	
1		0000505-0								100																							
Bem. til bæreevner: Gamle Data: Bk2500HE/100 Bk2500HP/ Bk2500HE/ Bk2525HP/ B																																	
2																																	
Bem. til bæreevner:																																	
3																																	
Interessenter																																	
Bygværksbestyrer				0		VEJDIREKTORATET																											
Eftersynsansvarlig				0		VEJDIREKTORATET																											
Projekterende				1041		NORDJYLLANDS AMT TEKNISK FORVALTNING																											
Transmissionskode				V06		VD - Nordjylland																											
Administrator af særlige transporter				0		VEJDIREKTORATET																											
Beliggenhed																																	
Kommune.....		851		Aalborg Kommune				Lokalområde				N																					
Vd driftområde.....		1		VD-Aalborg				Broregion																									
Politikreds.....		1		Aalborg				Kommunedistrikt				PBTH																					
Matrixområde.....		1		ND-1				Kortreference																									
Tekniske data																																	
Bygværksart/funktion		40		Tunnel (L/B < 1)				Overbyg. længde				2,60 m																					
Skæv skæring		N						Overbyg. bredde				21,40 m																					
Antal fag		1						Broareal				55 m2																					
Største spændvidde		2,60 m						Mindste lysvidde																									
Mindste spændvidde								Største lyshøjde																									
Fugtisolering 1		98		Ukendt																													
Bemærkninger til administrative og tekniske data																																	
1		Hele bygværket: Stålrørs tunnel																															
8		Fugtisolering: Ingen oplysninger om fugtisolering																															
Kronologi																																	
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Dato		Aktivitet		By		Fl		Sk		Eu		Mu		Le		Bæ		Is		Kb		Au		Be		Fu		Af		Up		An	
1974		Bygget																															
1983.06.24		Generaleftersyn		0		0		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-	
1988.05.16		Generaleftersyn		1		0		0		1		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-	
1991.07.10		Generaleftersyn		1		1		0		1		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-	
1994.07.20		Generaleftersyn		1		1		0		1		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-	
2004.02.16		Generaleftersyn		1		1		0		1		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-	
2006.03.29		Generaleftersyn		1		1		0		2		-		-		0		0		-		-		0		-		-		0		-	
2011.09.08		Generaleftersyn		1		1		0		2		-		-		0		0		-		-		0		-		-		0		-	
2016.12.01		Generaleftersyn		1		1		0		2		-		-		0		0		-		-		0		-		-		0		-	
2017.05.02		Generaleftersyn		2		1		0		2		-		-		0		0		-		-		0		-		-		0		-	
2023.05.31		Generaleftersyn		3		2		0		3		-		-		0		0		-		-		0		-		-		0		0	
Vedligeholdsaftaler																																	



Element 1 Hele bygværket

Tilstand 3 / -

Motiv
Facade Øst

Skadebeskrivelse



Element	1	Hele bygværket
Tilstand	3	/ -
Motiv	Overbygning fra Nord mod Syd	
Skadebeskrivelse		




Element 2 Fløje

Tilstand 2 / +

Skadebeskrivelse Svær korrosion



Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ -
Skadebeskrivelse	Afskalning af epoxybelægning Gennemsivning med okker Svær korrosion forinden med gennemtæring flere steder Alternativt udskifte rør senere Strømpeforing?	
Reparationsarbejder	Z: Ny bund + delvis endeunderstøtn. ny stål forn.+ beton	

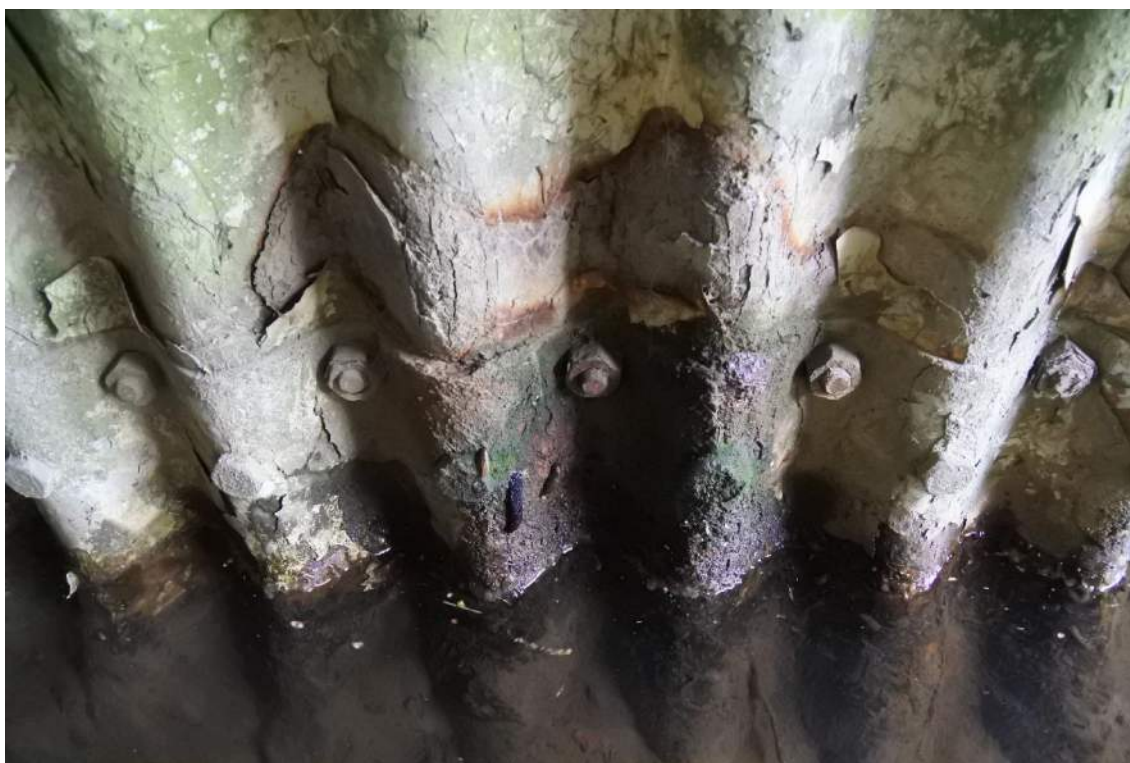


Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ -
Skadebeskrivelse	Afskalning af epoxybelægning Gennemsivning med okker Svær korrosion fornedet med gennemtæring flere steder Alternativt udskifte rør senere Strømpeforing?	
Reparationsarbejder	Z: Ny bund + delvis endeunderstøtn. ny stål forn.+ beton	



Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ -
Skadebeskrivelse	Afskalning af epoxybelægning Gennemsivning med okker Svær korrosion forinden med gennemtæring flere steder Alternativt udskifte rør senere Strømpeforing?	
Reparationsarbejder	Z: Ny bund + delvis endeunderstøtn. ny stål forn.+ beton	



Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ -
Skadebeskrivelse	Afskalning af epoxybelægning Gennemsivning med okker Svær korrosion fornedet med gennemtæring flere steder Alternativt udskifte rør senere Strømpeforing?	
Reparationsarbejder	Z: Ny bund + delvis endeunderstøtn. ny stål forn.+ beton	

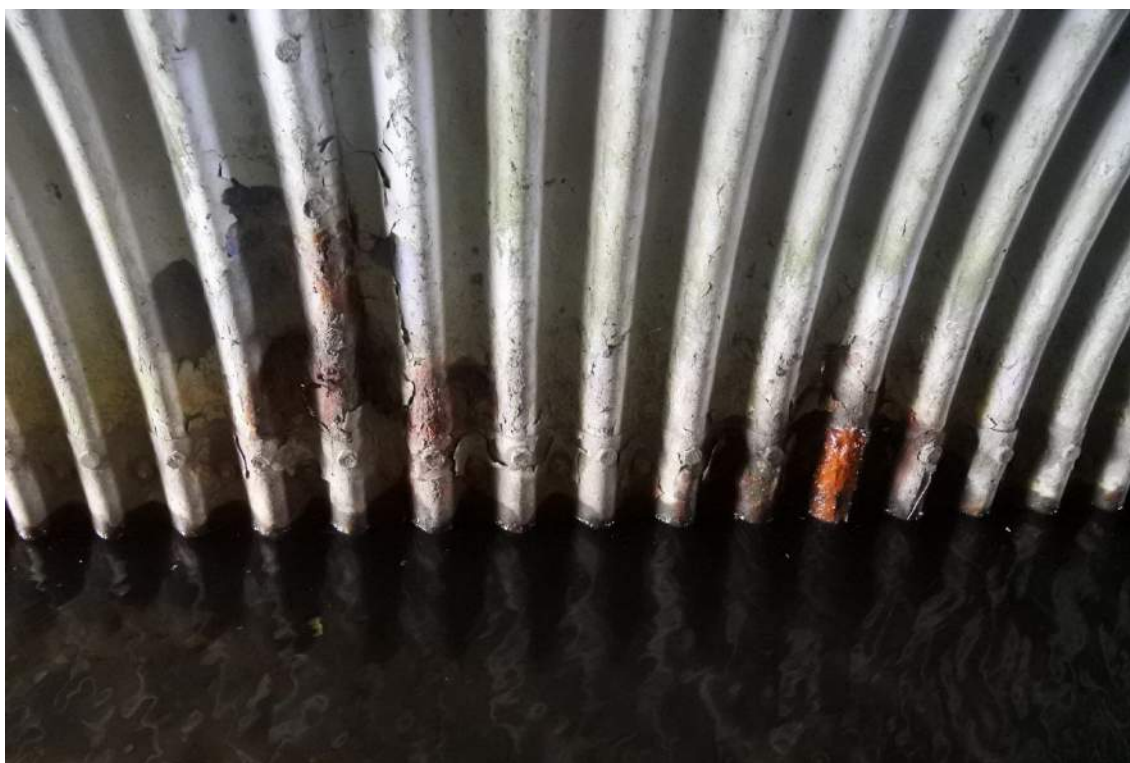

Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ -
Skadebeskrivelse	Afskalning af epoxybelægning Gennemsivning med okker Svær korrosion forneden med gennemtæring flere steder Alternativt udskifte rør senere Strømpeforing?	
Reparationsarbejder	Z: Ny bund + delvis endeunderstøtn. ny stål forn.+ beton	



Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ -
Skadebeskrivelse	Afskalning af epoxybelægning Gennemsivning med okker Svær korrosion forinden med gennemtæring flere steder Alternativt udskifte rør senere Strømpeforing?	
Reparationsarbejder	Z: Ny bund + delvis endeunderstøtn. ny stål forn.+ beton	



Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ -
Skadebeskrivelse	Afskalning af epoxybelægning Gennemsivning med okker Svær korrosion forneden med gennemtæring flere steder Alternativt udskifte rør senere Strømpeforing?	
Reparationsarbejder	Z: Ny bund + delvis endeunderstøtn. ny stål forn.+ beton	



Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ -
Skadebeskrivelse	Afskalning af epoxybelægning Gennemsivning med okker Svær korrosion forneden med gennemtæring flere steder Alternativt udskifte rør senere Strømpeforing?	
Reparationsarbejder	Z: Ny bund + delvis endeunderstøtn. ny stål forn.+ beton	



Element 7 Bærende overbygning

Tilstand 0 / +

Skadebeskrivelse



Element 14 Underført passage

Tilstand 0 / +

Skadebeskrivelse