

Danbro20-Citrix										Udskrevet				Side																			
Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport										2023.08.28 14:07				1																			
0000416-0-006.70 UF af K-vandløb 20, Nørremølle Å										Km/m 39/0046				Reg. nr.		4916																	
Tidl. bronr. VD																																	
Primær passage				Passagebestyrer						Side		Km/m		Byg.lbnr.																			
1 0000416-0 RANDERS-VIBORG				0 VEJDIREKTORATET						39/0046		006.70																					
Øvrige passager																																	
2				791 Viborg Kommune																													
3				0 VEJDIREKTORATET																													
Passagebegrænsninger				Frihøjder		Broklasse																											
				Venstre		Midt		Højre		Normal		Bet. 1		Bet. 2		Bet. 3																	
1 0000416-0										100		100		125		150																	
2																																	
3																																	
Interesserter																																	
Bygværksbestyrer				0 VEJDIREKTORATET																													
Eftersynsansvarlig				0 VEJDIREKTORATET																													
Projekterende				1116 PALLE CHRISTENSEN																													
Transmissionskode				V05 VD - Midtvestjylland																													
Administrator af særlige transporter				0 VEJDIREKTORATET																													
Beliggenhed																																	
Kommune.....				791 Viborg Kommune		Lokalområde						N																					
Vd driftområde.....				1 VD-Aalborg		Broregion																											
Politikreds.....				3 Holstebro		Kommunedistrikt						PBTH																					
Matrixområde.....				2 ND-2		Kortreference																											
Tekniske data																																	
Bygværksart/funktion				40 Tunnel (L/B < 1)		Overbyg. længde						2,70 m																					
Skæv skæring				J		Overbyg. bredde						25,90 m																					
Antal fag				1		Broareal						70 m2																					
Største spændvidde				2,70 m		Mindste lysvidde																											
Mindste spændvidde						Største lyshøjde																											
Fugtisolerings 1				98 Ukendt																													
Bemærkninger til administrative og tekniske data																																	
1 Hele bygværket: Stålrørstunnel Armco Multi-Plate profil nr. UF-2																																	
3 Skråninger: Stenglacie																																	
8 Fugtisolerings: Ingen oplysninger om fugtisolerings																																	
Kronologi																																	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
Dato		Aktivitet		By		Fl		Sk		Eu		Mu		Le		Bæ		Is		Kb		Au		Be		Fu		Af		Up		An	
1983.06.15		Bygget		Entreprenør Simon S. Simonsen - Palle Christensen - Viborg Amtskommune																													
2005.11.04		Generaleftersyn		1		-		1		-		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-	
2006.03.09		Generaleftersyn		1		-		2		1		-		-		-		-		-		0		0		-		1		0		-	
2010.09.16		Generaleftersyn		1		-		2		1		-		-		-		-		-		0		0		-		0		0		-	
2016.12.01		Generaleftersyn		1		-		2		1		-		-		-		-		-		0		0		-		0		0		0	
2017.01.31		Generaleftersyn		1		-		2		1		-		-		0		-		-		0		0		-		0		0		0	
2023.08.10		Generaleftersyn		3		-		2		3		-		-		0		-		-		0		0		-		0		0		0	
Vedligeholdsaftaler																																	

Danbro20-Citrix					Udskrevet				Side			
Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport					2023.08.28 14:07				2			
0000416-0-006.70 UF af K-vandløb 20, Nørremølle Å					Reg. nr.				4916			
RANDERS-VIBORG					Km/m 39/0046							
Generaleftersyn												
Eftersynsdato		2023.08.10			Vejr			Tørt				
Initialer		PBTH			Temperatur			15				
Næste generaleftersyn		2029			Data kontrolleret			TIGO				
Element				Reparationsarbejde					Fo- tos			
Reparation - Skadebeskrivelse				Til kar	Ved kar	Sær eft	Tra. rest	Art		Omf.	År	Pris
1 Hele bygværket Z: Udskifte rør				3	-			Z	1	2024	2.000.000	2
3 Skråninger - Råd i faskiner Uønsket bevoksning				2	-							
4 Endeunderstøtninger (77,7 m2) - Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsvivninger				3	+							13
7 Bærende overbygning (69,93 m2)				0	+							
10 Autoværn / rækværk - Betonværn tilgroet				0	-							2
11 Brobelægning (69,95 m2)				0	+							
13 Afløbskonstruktioner				0	+							
14 Underført passage				0	+							1
15 Andre elementer B: Trafikregul. 2 sporet hovedlandevej / kommunevej				0				B	1	2024	600.000	



Element	1	Hele bygværket
Tilstand	3	/ -
Motiv		Facade Syd
Skadebeskrivelse		
Reparationsarbejder	Z:	Udskifte rør



Element	1	Hele bygværket
Tilstand	3	/ -
Motiv	Overbygning fra Vest mod Øst	
Skadebeskrivelse		
Reparationsarbejder	Z: Udskifte rør	




Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ +
Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger	



Element	4	Endeunderstøtninger
---------	---	---------------------

Tilstand	3	/	+
----------	---	---	---

Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger
------------------	--

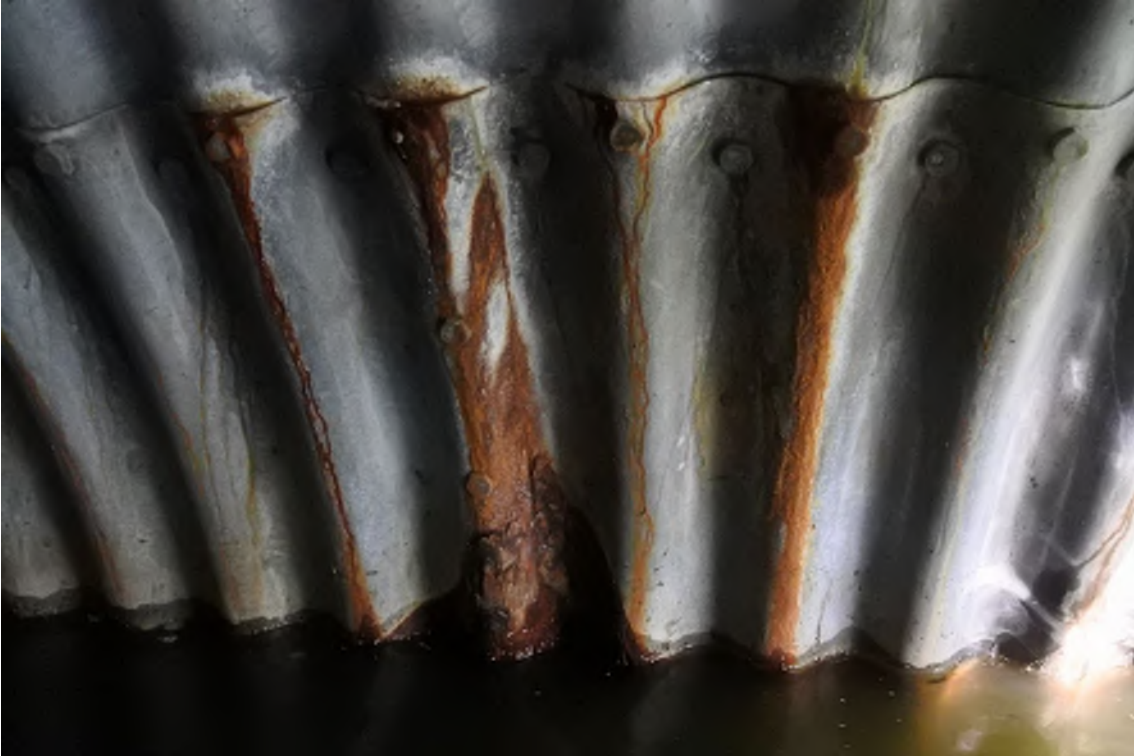Danbro20-Citrix			Udskrevet	Element
Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport			2023.08.28 14:07	4
0000416-0-006.70 UF af K-vandløb 20, Nørremølle Å			Km/m 39/0046	Reg. nr. 4916
				
Element	4	Endeunderstøtninger		
Tilstand	3	/	+	
Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger			



Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ +
Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger	



Element	4	Endeunderstøtninger
---------	---	---------------------

Tilstand	3	/	+
----------	---	---	---

Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger
------------------	--



Element	4	Endeunderstøtninger
---------	---	---------------------

Tilstand	3	/	+
----------	---	---	---

Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger
------------------	--



Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ +
Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger	



Element	4	Endeunderstøtninger
---------	---	---------------------

Tilstand	3	/	+
----------	---	---	---

Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger
------------------	--



Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ +
Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger	




Element	4	Endeunderstøtninger
---------	---	---------------------

Tilstand	3	/	+
----------	---	---	---

Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger
------------------	--



Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ +
Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger	

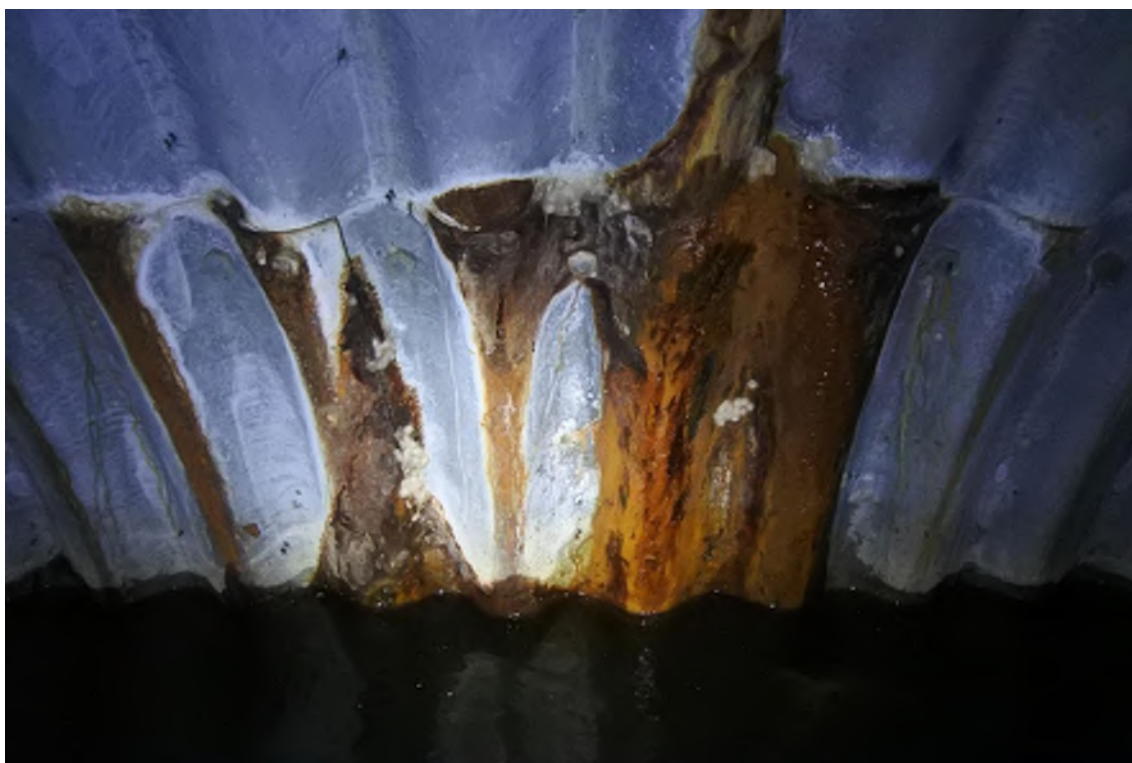

Element	4	Endeunderstøtninger
Tilstand	3	/ +
Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger	

Danbro20-Citrix		Udskrevet	Element
Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport		2023.08.28 14:07	4
0000416-0-006.70 UF af K-vandløb 20, Nørremølle Å		Km/m 39/0046	Reg. nr. 4916
			
Element	4	Endeunderstøtninger	
Tilstand	3	/ +	
Skadebeskrivelse	Svær korrosion og gennemtæring flere steder Mange gennemsivninger		



Element 10 Autoværn / rækværk

Tilstand 0 / -

Skadebeskrivelse Betonværn tilgroet



Element	10	Autoværn / rækværk
---------	----	--------------------

Tilstand	0	/ -
----------	---	-----

Skadebeskrivelse	Betonværn tilgroet
------------------	--------------------



Element 14 Underført passage

Tilstand 0 / +

Skadebeskrivelse